



Pressostato Digital Microprocessado New-SalcasPress PC





1.0 ÍNDICE

| 2.0 Apresentação | Pag.03 |
|--|--------|
| 2.1 Recursos | Pag.03 |
| 3.0 Especificações Técnicas | Pag.03 |
| 4.0 Instalação | Pag.05 |
| 4.1 Informativo | Pag.05 |
| 4.2 Dimensões | Pag.06 |
| 4.3 Conexões Elétricas | Pag.07 |
| 4.4 Como instalar | Pag.07 |
| 5.0 Programação | Pag.08 |
| 5.1 Nível I – Acesso Rápido | Pag.08 |
| 5.2 Nível II – Configuração Geral | Pag.09 |
| 5.3 Nível III – Unidades de Engenharia e Retransmissão | Pag.12 |
| 5.4 Nível IV – Calibração | Pag.15 |
| 6.0 Considerações Gerais | Pag.17 |
| 6.1 Funcionamento | Pag.17 |
| 6.2 Reset de Fábrica | Pag.17 |
| 6.3 Cuidados | Pag.17 |
| 7.0 Garantia | Pag.18 |

2.0 APRESENTAÇÃO

O **New-Salcaspress** é um Pressostato digital fabricado em alto nível. Qualidade, precisão, e facilidade de visualização tornam este produto uma ótima solução para a proteção da pressão do seu processo.

Este processo pode ser dos mais variados, como: linha de incêndio, compressores, bombas, prensas, entre outros. O **New-Salcaspress** é versátil e possui diversas configurações, como: 2 alarmes, escala de pressão, unidade de engenharia, e retransmissão de sinal de 4~20mA.

Com todas essas funções, além de proteger seu processo, pode retransmitir o sinal de leitura para um indicador remoto ou CLP.

2.1 RECURSOS

O New-Salcaspress dispõe dos seguintes recursos:

Duplo display de indicação, sendo um para apresentar a medida de pressão, e o outro para apresentar a unidade de engenharia e o setpoint

Configuração de escolha de unidade de engenharia, com conversão automática da indicação. Unidades disponíveis: psi, atm, polCA, Kg, mCA, mmCA, polHg, mmHg, cmHg, bar, mbar, Pa, KPa, MPa

Sinal de retransmissão analógico de 4 a 20 mA, configurável de acordo com a escala, e sem a necessidade de uma fonte externa

Conversão da pressão em indicação digital em apenas 250ms, ideal para a maior parte das aplicações

2 saídas de alarme com setpoints configuráveis e histerese de acionamento

Limites de setpoint, para evitar que o operador altere os setpoints para valores fora da escala do processo

Indicação das pressões mínima e máxima lidas no processo, enquanto o equipamento estiver energizado

Função de bloqueio de parâmetros por senha, com 4 níveis de bloqueio

Ajuste de offset e calibração, tanto para a indicação quanto para a retransmissão



3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Elétrica:

Alimentação 12...30V, 85...250V "VAC" ou "VDC" (especificar)
Saídas de alarme Relé SPDT@2ACA, pulso 12V@20mA (especificar)

Retransmissão 4...20mA Loop Ativo

Pressão:

Faixa -1...1000bar (especificar escala)

Unidades de engenharia psi, atm, polCA, Kg, mCA, mmCA, polHg, mmHg, cmHg,

bar, mbar, Pa, KPa, Mpa

Resolução dos displays 4 dígitos

Sobre pressão 2 vezes ou 200% F.E. Pressão de ruptura 4 vezes ou 400% F.E.

Tempo de resposta 250ms

Tecnologia Piezoresistivo, straingauge, microprocessado

Instalação:

Tomada de pressão Manométrica

Conexão com o processo ¼, ½, NPT, BSP, flush, selo tri-clamp (especificar) Conexão elétrica Prensa cabo, conector DIN 43650-A (especificar)

Orientação Reto, angular (especificar)

Ambiente de Operação:

Temperatura do processo -20...120°C
Temperatura ambiente -20...70°C
Umidade 0...90%RH

Precisão:

 Típico
 +/- 0,1% F.E. / ano

 Linearidade
 +/- 0,25% F.E.

 Estabilidade térmica
 +/- 0,02% F.E. / K

 Temperatura drift
 3000ppm / K

Invólucro:

Dimensões típicas 80 x 87 x 150mm

Material do corpo Policarbonato de alta resistência

Material da conexão INOX 316
Material da membrana INOX 316L
Fixação Processo
Peso 400q

Proteção:

Grau IP66
Contra interferências eletromagnéticas
Isolação ≥ 50MΩ / 500V

Normas:

 EMC
 IEC 61326-1

 EMI
 EN50082-2

 Vibração
 IEC 60068-2-6

 Choque
 IEC 60068-2-27


 Grau de poluição
 IEC 61010-1

 Frequência
 2000Hz / 2kHz

4.0 INSTALAÇÃO

As informações necessárias para instalar o New-Salcaspress estão descritas a seguir.

4.1 INFORMATIVO

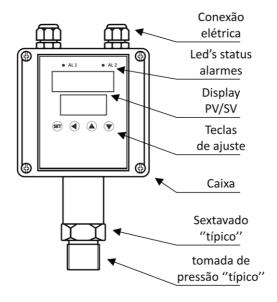

Display superior: Utilizado para apresentar a indicação da pressão (PV)

Display inferior: Utilizado para apresentar o setpoint (SV) e a unidade de engenharia

LEDs indicativos AL1 e AL2: Utilizados para indicar o estado das saídas de alarme 1 e 2


Tecla SET: Utilizada para acessar os níveis II, III, IV do menu, salvar as alterações dos parâmetros, e voltar a indicação do processo.

Tecla SHIFT: utilizada para navegar entre os parâmetros do menu, bem como navegar entre os dígitos durante a escolha do valor de parâmetros numéricos, para facilitar mudanças de dezenas, centenas e milhares

Tecla UP: Utilizada para incrementar valores


Tecla DOWN: Utilizada para decrementar valores

4.2 DIMENSÕES

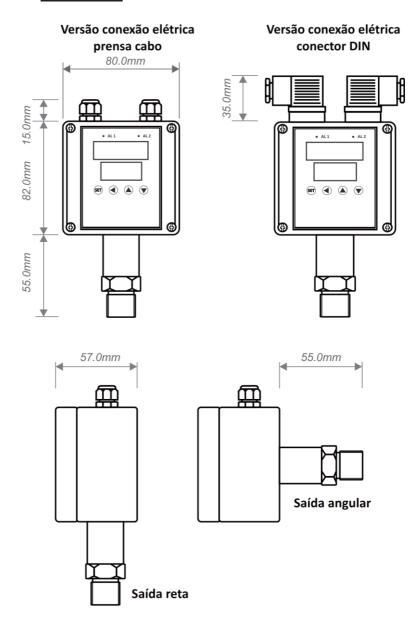


4.3 CONEXÕES ELÉTRICAS

Versão conexão elétrica prensa cabo

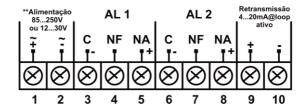

Versão conexão elétrica conector DIN

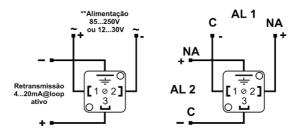

4.4 COMO INSTALAR

O **New-Salcaspress** deve ser instalado direto ao processo, respeitando suas especificações técnicas, como faixa de operação, rosca de conexão com o processo, temperatura ambiente e de processo, alimentação, carga dos contatos, e filtro RC contra ruído.

Utilize uma chave de boca de 1 polegada para a correta fixação. Não rosquear o **New-Salcaspress** ao processo através de sua caixa, pois isto pode causar danos ao pressostato

Utilize cabos PP com condutores de até 1 mm²

Confira os bornes de ligação corretamente para a sua correta instalação

Aperte bem os bornes de ligação a fim de evitar mal contatos, com chave de borne apropriada

Siga os procedimentos de configuração corretamente

5.0 PROGRAMAÇÃO

O menu de programação do **New-Salcaspress** é dividido em quatro níveis para facilitar sua configuração, permitindo os bloqueios por nível de configuração. Abaixo segue o fluxograma de programação de cada nível.

5.1 NÍVEL I - ACESSO RÁPIDO

Este bloco de menu (nível I), possui as configurações de setpoint das saídas de alarme, bem como o registro dos valores mínimo e máximo registrados de pressão

Para acessar os parâmetros do nível I, pressione a tecla para alternar entre os parâmetros. Ao encontrar o parâmetro a ser alterado, pressione ou para habilitar seu ajuste, e então utilize a tecla para navegar entre seus dígitos e as teclas ou para incrementar / decrementar seus valores. Para confirmar o valor do parâmetro, pressione servicios.



| 0000 | Indicação do processo |
|-------|--|
| 00Q I | Indicação do setpoint do alarme 1, unidade de engenharia utilizada, ou alternação |
| | entre os dois. Tal comportamento pode ser configurado pelo parâmetro £.5u, no nível II. Caso £.5u esteja configurado para UnRL ou RL I, o ajuste do setpoint do alarme 1 é feito a partir desse parâmetro. |

| RL I | Setpoint do Alarme 1 |
|------|---|
| | Este parâmetro define o valor do setpoint da saída de alarme 1. |
| 10 | Permite ajustar o valor dentro dos limites dos parâmetros LSPI e LSPS no nível II. De fábrica: 0. |
| | Disponível apenas se F.5 u estiver configurado para Uni d. |



Limite de Setpoint Superior Função Display SV Bloqueio dos Níveis Senha



















| Lo5 I | Lógica da saída de Alarme 1 |
|-------|--|
| | Este parâmetro possibilita definir se a saída de alarme 1 atuará com logica de contato normalmente aberta, ou normalmente fechada. |
| nΑ | Saída de alarme definida para Normalmente Aberta. |
| nF | Saída de alarme definida para Normalmente Fechada. De fábrica: ¬F. |

| HSE I | Histerese da saída de Alarme 1 |
|-------|--|
| | Este parâmetro define o valor da histerese da saída de alarme 1. Esse valor também é chamado de banda morta. |
| 10 | Permite ajustar o valor entre 0 1 e 9999. De fábrica: 10. |

| Lo52 | Lógica da saída de Alarme 2 |
|------|--|
| | Este parâmetro possibilita definir se a saída de alarme 2 atuará com logica de contato normalmente aberta, ou normalmente fechada. |
| nR | Saída de alarme definida para Normalmente Aberta. |
| nF | Saída de alarme definida para Normalmente Fechada. De fábrica: nF. |

| HSE2 | Histerese da saída de Alarme 2 |
|------|--|
| | Este parâmetro define o valor da histerese da saída de alarme 2. Esse valor também é chamado de banda morta. |
| Ю | Permite ajustar o valor entre 0 / e 9999. De fábrica: 10. |

| RL2 | Setpoint do Alarme 2 |
|------|---|
| | Este parâmetro define o valor do setpoint da saída de alarme 2. |
| 10 | Permite ajustar o valor dentro dos limites dos parâmetros L5PI e L5P.5 no nível II. De fábrica: 10. |
| ρυυυ | |
| Pooo | Registro da pressão máxima de pico |
| | Este parâmetro apresenta o valor máximo registrado de pressão. |
| | Observação: Este valor não é armazenado na memória do aparelho. |
| 9999 | Permite zerar o registro ao pressionar a tecla . |
| | |
| Poon | Registro da pressão mínima de pico |
| | Este parâmetro apresenta o valor mínimo registrado de pressão. |
| | Observação: Este valor não é armazenado na memória do aparelho. |
| | |

5.2 NÍVEL II - CONFIGURAÇÃO GERAL

Permite zerar o registro ao pressionar a tecla

Este bloco de menu (nível II), possui as configurações gerais do New-Salcaspress

Para acessar os parâmetros do nível II, pressione a tecla (SET) por 3 segundos, até mostrar no display a palavra 6 , e depois tecla para alternar entre os parâmetros. Ao encontrar o parâmetro a ser alterado, pressione vou para habilitar seu ajuste, e então utilize a para navegar entre seus dígitos e as teclas decrementar seus valores. Para confirmar o valor do parâmetro, pressione

Para retornar à indicação do processo, pressione a tecla (SET) por 3 segundos.

Pressão

Indicação

Alarme 01

Lógica

Histerese

Alarme 01

Lógica

Alarme 02

Histerese Alarme 02







| LSPI | Limite inferior de ajuste de setpoint |
|-------|---|
| | Este parâmetro permite limitar o valor mínimo que o operador poderá selecionar para os setpoints das saídas de alarme. |
| 4999 | Permite ajustar o valor entre 1999 e 9999. De fábrica: 1999. |
| L5P.5 | Limite superior de ajuste de setpoint |
| | Este parâmetro permite limitar o valor máximo que o operador poderá selecionar para os setpoints das saídas de alarme. |
| 9999 | Permite ajustar o valor entre 1999 e 9999. De fábrica: 9999. |
| F.Su | Função do display inferior durante a indicação de pressão |
| | Este parâmetro permite definir qual parâmetro será apresentado no display inferior durante a indicação da pressão do processo. |
| RL I | Apresenta apenas o valor de setpoint do alarme 1. |
| Unl d | Apresenta a unidade de engenharia do processo, a qual pode ser configurada pelo parâmetro do no nível III. |
| UnAL | Alterna entre o valor do setpoint do alarme 1 e a unidade de engenharia. De fábrica: UnRL. |
| bLog | Função de bla music de nauêmentos |
| 01.07 | Função de bloqueio de parâmetros Este parâmetro possibilita bloquear a alteração dos demais parâmetros, de acordo com os níveis de menu. |
| 0 | |
| Ü | Não bloqueia nenhum parâmetro. De fábrica: 🗸 |
| - 1 | Bloqueia o nível IV. |
| 2 | Bloqueia os níveis IV e III. |
| 3 | Bloqueia os níveis IV, III, e II. |

4

Bloqueia os níveis IV, III, II, e I.

| | , |
|------|--|
| PR55 | Senha para desbloqueio do menu |
| | Ao pressionar no parâmetro o no parâmetro, o usuário deverá definir uma nova senha. Após isso, ao pressionar a tecla o usuário deverá definir o nível de bloqueio, conforme descrito no parâmetro o no ser igual à senha anterior. |
| 0000 | Permite ajustar o valor entre 0000 e 9999. De fábrica: 0000. |

5.3 NÍVEL III – UNIDADES DE ENGENHARIA E RETRANSMISSÃO

Este bloco de menu (nível III), possui as configurações de unidade de engenharia e sinal de retransmissão do **New-Salcaspress**

Para acessar os parâmetros do nível III, pressione a tecla por 6 segundos, até mostrar no display a palavra do nível III, pressione a tecla por 6 segundos, até mostrar no display a palavra do nível III, pressione para alternar entre os parâmetros. Ao encontrar o parâmetro a ser alterado, pressione ou para habilitar seu ajuste, e então utilize a tecla para navegar entre seus dígitos e as teclas ou para incrementar / decrementar seus valores. Para confirmar o valor do parâmetro, pressione servicios.

Para retornar à indicação do processo, pressione a tecla (SET) por 3 segundos.



| 11_1 _1 | |
|----------------|---|
| Uni d | Unidade de engenharia |
| | Este parâmetro define a unidade de engenharia a ser utilizada na indicação de pressão. |
| | Ao selecionar a unidade de engenharia desejada, o New Salcaspress realiza automaticamente a conversão da indicação para tal unidade. |
| PSI | Unidade de engenharia PSI [Libras por polegada quadrada]. |
| 8En | Unidade de engenharia ATM [Pressão atmosférica]. |
| ' <i>''</i> [R | Unidade de engenharia "CA [Polegadas de coluna d'água]. |
| 25 | Unidade de engenharia Kgf / cm². |
| nER | Unidade de engenharia MCA [Metros de coluna d'água]. |
| nn[A | Unidade de engenharia mmCA [Milímetros de coluna d'água]. |
| ''H5 | Unidade de engenharia "Hg [Polegadas de mercúrio]. |
| nnH6 | Unidade de engenharia mmHg [Milímetros de mercúrio]. |
| cnH6 | Unidade de engenharia cmHg [Centímetros de mercúrio]. |
| ЬЯг | Unidade de engenharia bar [N/m² x 100.000]. De fábrica: 🗗 🙃 |
| | Observação: O valor padrão de fábrica da unidade de engenharia depende da faixa de pressão solicitada pelo cliente. |
| nbAr | Unidade de engenharia milibar [N/m² x 100]. |
| PR | Unidade de engenharia Pascal [N/m²]. |
| LLU | Unidade de engenharia Quilo Pascal [N/m² x 1000]. |
| nPR | Unidade de engenharia Mega Pascal [N/m² x 1.000.000]. |

| 386 | Ponto Decimal |
|-------|---|
| | Este parâmetro define o número de casas decimais a serem utilizadas na indicação de pressão. |
| | Ao selecionar a posição desejada do ponto decimal, o New-Salcaspress aliza as conversões de medida automaticamente. |
| | Permite definir entre 0 e 3 casas decimais. De fábrica: |
| | Observação 1: O valor padrão de fábrica do número de pontos decimais depende da faixa de pressão solicitada pelo cliente. |
| | Observação 2: Certas configurações de unidade de engenharia e ponto decimal podem não ser adequadas a faixa de pressão requisitada pelo cliente. Por exemplo, para uma faixa de 0 a 400 bar, ao selecionar 2 casas decimais, não será possível apresentar no display valores maiores que 99,99bar devido a quantidade de dígitos disponíveis. Da mesma forma, para essa faixa de pressão [0 a 400 bar], definir a unidade de engenharia para milibar acarretaria no mesmo problema. |
| -CL1 | Malanta factor de matematica de |
| rEE! | Valor inferior da retransmissão |
| | Este parâmetro define o valor de indicação que corresponderá ao menor valor de retransmissão (4mA). |
| 4999 | Permite ajustar o valor de pressão entre 1999 e 9999. De fábrica: 1999. |
| | |
| rEE.S | Valor superior da retransmissão |
| | Este parâmetro define o valor de indicação que corresponderá ao maior valor de retransmissão (20mA). |
| 9999 | Permite ajustar o valor de pressão entre 1999 e 9999. De fábrica: 9999. |

5.4 NÍVEL IV – CALIBRAÇÃO

Este bloco de menu (nível IV), possui as configurações de calibração da leitura de sensor e sinal de retransmissão do New-Salcaspress

Para acessar os parâmetros do nível III. pressione a tecla set por 9 segundos, até mostrar no display a palayra of F.P. e depois tecla opara alternar entre os parâmetros. Ao encontrar o parâmetro a ser alterado, pressione 🛡 ou 🌢 para habilitar seu ajuste, e então utilize a tecla para navegar entre seus dígitos e as teclas vou 📤 decrementar seus valores. Para confirmar o valor do parâmetro, pressione

Para retornar à indicação do processo, pressione a tecla (SET) por 3 segundos.

Pressão

Indicação

Correção Offset Pressão

Calibração Zero Pressão

Calibração Span Pressão Correção Offset Retransmissão



Calibração Zero Retransmissao

Calibração Span Retransmissao







| oFF.P | Offset da Indicação |
|-------|--|
| | Este parâmetro possibilita aplicar um offset, ou seja, um deslocamento, em toda a faixa de indicação de pressão. |
| 0 | Permite ajustar o valor entre 1999 e 9999. De fábrica: 0. |

| 2Er.P | Calibração do ponto de mínimo da indicação de pressão |
|--------|---|
| | Este parâmetro permite calibrar o desvio em relação ao valor mínimo da indicação de pressão. |
| 0 | Permite ajustar o valor entre 1999 e 9999. De fábrica: 0. |
| SPRP | Calibração do ponto de máximo da indicação de pressão |
| | Este parâmetro permite calibrar o desvio em relação ao valor máximo da indicação de pressão. |
| 0 | Permite ajustar o valor entre 1999 e 9999. De fábrica: 0. |
| oFF,r | Offset da retransmissão |
| 01.1.1 | |
| | Este parâmetro possibilita aplicar um offset, ou seja, um deslocamento, em toda a faixa do sinal de retransmissão de pressão. |
| 0 | Permite ajustar o valor entre 1999 e 2000. De fábrica: 0. |
| 28r.r | Calibração do ponto de mínimo da retransmissão |
| | Este parâmetro permite calibrar o desvio em relação ao valor mínimo do sinal de retransmissão de pressão. |
| 0 | Permite ajustar o valor entre 1999 e 2000. De fábrica: 0. |
| SPRr | Calibração do ponto de máximo da retransmissão |
| 5 | Este parâmetro permite calibrar o desvio em relação ao valor máximo do sinal de retransmissão de pressão. |
| 0 | Permite ajustar o valor entre 1999 e 2000. De fábrica: 0. |

6.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.1 FUNCIONAMENTO

Ao energizar o **New-Salcaspress**, todos os dígitos e pontos decimais permanecerão acessos por 3 segundos, e após isso, irá mostrar no display superior a versão do software por outros 3 segundos, e então passará à indicação do processo;

Em sua configuração de fábrica, o **New-Salcaspress** possui o mínimo de funções habilitadas, para assim o operador configurar e habilitar os parâmetros desejados e necessários;

Para utilizar o **New-Salcaspresé** necessário conectá-lo corretamente ao processo e à alimentação elétrica, definir para cada alarme um valor de setpoint, histerese, lógica de atuação, unidade de engenharia a ser utilizada, e no caso da utilização do sinal de retransmissão, definir também seu valor inferior [correspondente a 4mA], e superior [correspondente a 20mA]. Após isso, seu **New-Salcaspress**tará pronto para o uso.

O **New-Salcaspress** é calibrado de fábrica, não necessitando de ajustes de calibração. A função de calibração é necessária apenas caso ocorra algum erro de indicação devido a idade da placa, sobre pressão, defeito de sensor, entre outros.

6.2 RESET DE FÁBRICA

O **New-Salcaspress** possui uma função de reset de fábrica. Caso muitas alterações tenham sido feitas em seus parâmetros e o operador deseje retornar o aparelho à sua configuração de

fábrica, basta energizá-lo mantendo as teclas (SET) e ♥ pressionadas simultaneamente até que a palavra RESET apareça nos displays.

6.3 CUIDADOS

Ao instalar o **New-Salcaspress**, o operador deverá verificar se os cabos são adequados para prensa-cabos, bem como se a bitola deles está em conformidade com as especificações do produto, de forma a permitir a contemplação do grau IP66.

Além disso, deve-se observar com cuidado o local de instalação do **New-Salcaspress**,que deverá ser preferencialmente em uma área em que não haja incidência direta de luz solar, para que se evite a degradação do produto, e por consequência, a perda de sua robustez ao longo do tempo.

Devem ser devidamente observados os efeitos do material que circula na tubulação, pois o **New-Salcaspress** não aceita golpes de aríete, e a ocorrência deles pode resultar em perdas de estabilidade, precisão, calibração, e até mesmo na inoperância do produto.

O **New-Salcaspress** deve ser instalado sem que haja tração entre cabo e o ponto de medida (tomada de pressão), para evitar deformação ao longo do tempo no conjunto do produto.



A Salcas assegura ao usuário de seus produtos a garantia contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses (não estão inclusos materiais descartáveis), a partir da data da compra do produto;

A garantia se restringe ao produto fornecido e não abrange danos gerais, diretos ou indiretos, inclusive danos emergentes, lucros cessantes ou indenizações consequentes. A garantia se restringe aos clientes que compraram o produto (cliente direto), e não a terceiros; Em qualquer outro caso, nós nos responsabilizamos pela solução dos problemas encontrados e, se necessário, realizaremos a substituição do nosso produto, desde que seja constatado o defeito de fabricação após a execução de testes em nossa fábrica; A Garantia terminará logo após o último dia do termo de garantia.

Perda da Garantia:

O equipamento perderá sua garantia caso ocorra alguns dos seguintes itens:

Violação do Equipamento;

Violação ou adulteração do número de série;

Acidentes que possam danificar o equipamento internamente ou externamente;

Uso indevido:

Instalação fora das especificações contidas no manual;

Equipamentos submetidos a maus tratos;

Execução de reparos por pessoas não autorizadas.

Aplicação dos Produtos:

Não nos responsabilizamos pela aplicação errônea dos instrumentos em locais ou processos agressivos, os quais possam afetar o seu funcionamento, interagindo em suas partes mecânicas ou elétricas, ou mesmo danificá-lo comprometendo sua integridade.

Fretes de Produtos dentro da Garantia:

Não nos responsabilizamos em hipótese alguma com as despesas de fretes ou transporte no envio ou recebimento de produtos dentro da garantia, ficando por conta do cliente que assim o enviar, sendo ele cliente direto ou terceiros.

